

SUPER

# TORK SOLDA



FALE CONOSCO  
PELO WHATSAPP

0800 601 9072



ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO PAÍS

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

INVERSOR 2 EM 1 - TIG LIFT + MMA  
+ MÁSCARA DE SOLDA CIM-7180-BV




**2**  
**ANOS**  
**GARANTIA**

**1 ANO**  
GARANTIA  
CONTRATUAL



**1 ANO**  
GARANTIA  
ESTENDIDA

**CADASTRE-SE**

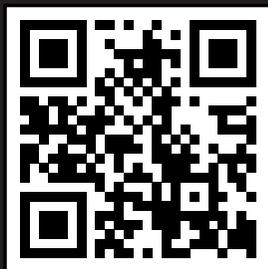

**ADVERTÊNCIA:** Leia atentamente este manual antes de usar o produto.

**ÍNDICE**

| <b>SEÇÃO</b>                       | <b>PÁGINA</b> |
|------------------------------------|---------------|
| • Introdução                       | 3             |
| • Normas gerais de segurança       | 3             |
| • Normas específicas de segurança  | 4             |
| • Usos e cuidados com seu inversor | 5             |
| • Especificações técnicas          | 6             |
| • Instalação a rede elétrica       | 11            |
| • Instruções de montagem           | 14            |
| • Descrição do equipamento         | 16            |
| • Instrução de operação            | 16            |
| • Processos de solda               | 17            |
| • Manutenção                       | 20            |
| • Garantia                         | 21            |
| • Solução de problemas             | 22            |
| • Máscara de solda                 | 24            |

## **INTRODUÇÃO**

As informações contidas neste manual visam orientar a utilização da fonte inversora, de forma onde seja aproveitado o potencial máximo do equipamento, obtendo os melhores resultados sem abrir mão das regras de segurança para o operador e suas instalações.

 **Aviso:** Leia atentamente este manual antes de operar o produto, em caso de dúvidas entre em contato com nosso SAC 08006019072, nossa equipe especializada poderá lhe oferecer suporte avançado.

Este inversor de solda foi projetado para uso Profissional e está em conformidade com as normas que regem o padrão de segurança internacional.

Esta fonte inversora possui 01 (UM) ano de garantia contra vícios de fabricação, resultado da evolução técnica e da qualidade de nossos equipamentos. Os inversores SUPER TORK foram projetados para tornar o seu trabalho mais rápido e fácil. As prioridades ao projetar esta máquina foram para facilitar a operação e manutenção, além de oferecer segurança, conforto e confiabilidade.

### **Garantia adicional:**

Com o preenchimento do formulário no site, você ganhará 12 meses adicionais à garantia contratual, totalizando 24 meses, sendo: 9 de meses garantia contratual + 3 meses de garantia legal + 12 meses de garantia adicional.

## **NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA**

 **Atenção:** Soldar e cortar são atividades perigosas para o operador e para pessoas dentro ou perto da área de trabalho se o equipamento não for corretamente operado. O trabalho de soldagem e corte deve seguir rigorosamente todas as normas de segurança relevantes. Leia e compreenda este manual de instruções cuidadosamente antes da instalação e operação.

### **ÁREA DE TRABALHO - CUIDADOS**

- É necessária ventilação adequada para fornecer um resfriamento apropriado para o seu equipamento. Certifique-se de que o seu equipamento esteja em uma superfície plana e estável, com ventilação adequada.
- Seu equipamento tem componentes eletrônicos e placas de circuito de controle que serão danificadas por excesso de poeira e sujeira ou umidade, de modo que um ambiente operacional limpo é essencial para seu funcionamento correto e seguro, faça inspeções diárias em seu local de trabalho.
- Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem iluminado. Locais e bancadas desorganizadas podem causar acidentes, quedas, cortes e remover a segurança do projeto original.
- Não use seu equipamento na presença de líquidos ou gases inflamáveis, ela produz faísca durante a operação.
- Seu equipamento trabalha com alta frequência e polos de centelhamento mesmo em descanso, nunca use a ferramenta em locais onde contenham verniz ou tinta fresca com possibilidade de incêndio.
- Mantenha os visitantes a uma distância segura enquanto a máquina estiver em operação.
- Antes de utilizar o inversor, o usuário deverá realizar uma avaliação de possíveis problemas eletromagnéticos no local de trabalho.
- Deve-se considerar outros cabos de alimentação, telefônicos ou de sinalização próximos ao inversor.
- Transmissores ou receptores de rádio ou televisão, computadores ou outros equipamentos de controle.
- Equipamentos de segurança críticos como proteções automáticas de máquinas.

## **SEGURANÇA ELÉTRICA - CHOQUES ELETRICOS PODEM SER FATAIS**

- Antes de energizar o produto realize o aterramento.
- Não toque em partes elétricas energizadas, vista luvas de proteção secas e livres de furos
- Realize o aterramento antes de utilizar o equipamento. Consulte um profissional electricista.
- O operador não deve manter contato com a peça de trabalho enquanto realiza a tarefa.
- Não exponha seu equipamento à chuva ou humidade, água conduz eletricidade e pode ocasionar acidentes graves além de poder danificar seu produto.
- Evite contato do corpo com superfícies condutoras de energia enquanto estiver realizando a tarefa. É necessário que o operador utilize luvas de soldagem apropriadas durante todo o uso.
- Desligue a fonte quando necessitar alterar ou movimentar cabos/eletrodos/consumíveis.



## **SEGURANÇA PESSOAL**

- Esteja alerta, observe o que você está fazendo e use o bom senso ao utilizar a ferramenta.
- Não utilize a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
- Um momento de desatenção ao operar a máquina pode resultar em acidentes graves.
- Utilize calçado e roupas apropriadas. Não use roupas folgadas ou joias.
- Mantenha o cabelo preso, roupas e luvas longe de peças móveis.
- Evite o acionamento acidental.
- Use sempre os equipamentos de segurança pessoal para a atividade que estiver realizando.
- Sempre utilize EPI, processos de solda podem ocasionar queimaduras de pele e olhos.
- As fumaças e gases gerados durante a soldagem ou corte são prejudiciais para a saúde, evite respirar a fumaça e o gás gerado durante a soldagem ou corte, mantenha a área de trabalho bem ventilada.
- Dispositivos eletrônicos pessoais como marca-passo ou aparelhos auditivos podem sofrer interferência.
- Não tente soldar nenhum recipiente que tenha pressão interna.



## **NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA**

### **PARTES QUENTES PODEM OCASIONAR QUEIMADURAS**

- Não toque na peça de trabalho enquanto estiver quente, aguarde o resfriamento.
- Não troque o eletrodo/tochas/consumíveis enquanto quentes aguarde o resfriamento.
- Para manusear consumíveis e peças de trabalho utilize luvas e ferramentas específicas.

### **LUZ DO ARCO ELÉTRICO PODE OCASIONAR QUEIMADURA DE PELE E OLHOS**

- Use máscara de soldagem adequada ao seu processo de solda. Consulte nosso site e conheça nossas máscaras.
- Cubra todas as partes de seu corpo com roupa especial para solda, a exposição a luz do arco pode ocasionar graves queimaduras, também é aconselhado a utilização de protetores solares especiais para soldagem.
- Utilize barreiras para preservar a segurança das pessoas ao redor de seu trabalho.
- **NUNCA** abra o arco elétrico sem utilizar uma máscara de solda com fator de escurecimento 12 ou maior.
- Antes de iniciar a soldagem coloque a máscara protegendo o rosto.
- Olhar o arco elétrico mesmo que por segundos sem proteção ocular pode causar sérias lesões nos olhos.
- Não tente soldar nenhum recipiente que tenha pressão interna.

### **FUMAÇAS E GASES SÃO PERIGOSOS A SAÚDE**

- Utilize máscaras de proteção respiratório em casos de trabalhos por longos períodos
- Mantenha seu rosto afastado das emissões de gases e fumaças
- Deixe seu local de trabalho ventilado, em caso de local fechado utilize equipamento de ventilação.
- Verifique se as peças a serem trabalhadas não contem materiais tóxicos ou nocivos à saúde.
- Evite operações de soldagem sobre superfícies pintadas, com óleo ou graxa.
- Alguns solventes com cloro podem decompor-se durante a soldagem e gerar gases perigosos como o fosgênio.

- É importante certificar-se que tais solventes não estejam presentes nas peças a serem soldadas. Se estiverem presentes, será necessário removê-los antes de soldar.
- As peças metálicas revestidas ou que contenham chumbo, grafite, cádmio, zinco, mercúrio, berílio ou crômio podem causar concentrações perigosas de fumaça tóxica e não devem estar sujeitas a operações de soldagem a menos que se remova o revestimento antes de começar a soldagem ou a área de trabalho esteja devidamente ventilada.

### **RISCO DE FOGO OU EXPLOSÃO**

- Os processos de soldagem e corte projetam fagulhas e faíscas, verifique o local e mantenha a segurança das pessoas.
- Não execute processo de solda próximo a inflamáveis, se não for possível cubra os conteúdos.
- Utilize luvas e roupas especiais para não projetar fagulhas em seu corpo ou de pessoas ao redor.
- Verifique a presença de gases inflamáveis em locais específicos.
- Extintores de incêndio com prazo de validade vigente devem estar próximos do local.
- Não utilize o equipamento além da sua capacidade, poderia causar aquecimento nos cabos e incêndio.
- Estas operações devem ser realizadas sempre com a presença de pessoas qualificadas que possam prestar assistência, caso seja necessária.

### **CUIDADOS ADVERSOS**

- Cuidado com as fagulhas e metais projetados em seus olhos, utilize proteção.
- Não inale gases liberados no processo de solda ou corte.
- Os ruídos demasiados podem danificar sua audição, utilize protetores auriculares.
- Cuidado com cilindro de Gás, caso o cilindro apresente anomalias ou esteja danificado substitua imediatamente.
- Não movimente a fonte do inversor em alturas ou desníveis que possa ocasionar uma queda sobre o soldador.
- Sobrecarregar a fonte pode ocasionar superaquecimento, evite trabalhar além do limite permitido em projeto.
- Não aproxime a mão e dedos do ventilador ou Fan Cooler do equipamento, você pode ser ferido.
- Não utilize a fonte inversora em ambientes domésticos, isso pode causar interferências e danificar seus componentes.



### **USO E CUIDADOS COM SEU INVERSOR**

- As fontes inversoras são projetadas e construídas para trabalhar paralelamente com seus periféricos e consumíveis.
- O soldador deve constantemente avaliar o conjunto de ligação elétrica e seus periféricos para preservar a durabilidade dos componentes e poder usufruir dos termos de garantia fornecidos pelo fabricante.
- Acidentes com a fonte, consumíveis e periféricos não caracterizam atendimentos em garantia, seus reparos e ajustes são onerosos e a responsabilidade será do proprietário ou usuário do equipamento.
- Não realize a ligação elétrica em desacordo com o projeto original de seu inversor, ligações incorretas podem ocasionar a falha das placas eletrônicas de seu inversor seus reparos e ajustes são onerosos e a responsabilidade será do proprietário ou usuário do equipamento.
- Para realizar a ligação elétrica de seu inversor visualize o quadro de especificações técnicas que contem este manual. Você também pode visualizar o quadro na etiqueta do gabinete, caso não compreenda contrate imediatamente um profissional eletrotécnico para auxílio da instalação elétrica.
- Seu equipamento foi desenvolvido para uso profissional, sendo possível realizar trabalhos por longos períodos. Para obter bons resultados e aproveitar 100% da capacidade de seu produto verifique a tabela de ligação a rede elétrica. A ligação em rede elétrica mal dimensionada poderá causar interferências elétricas e superaquecimento da fonte inversora. Seu equipamento também pode ser ligado em uma rede residencial, leia atentamente a tabela de ligação de rede elétrica. Qualquer residência construída dentro de uma normativa padrão pode receber a ligação desta fonte de solda. A tomada mínima exigida corresponde a 20 Amperes, sendo possível soldar eletrodos de até 3,25mm 6013 com segurança. Para utilizar eletrodos especiais como 7018 / 6010 / 308L / 4043 é necessário a utilização de tomadas especiais. Para utilização de eletros de 4,00mm é necessário a utilização de tomadas especiais. A não utilização de tomadas especiais nestes casos pode causar falta de performance e sobre aquecimento do inversor.
- Sempre utilize extensões que respeitem o quadro de especificações técnicas e seu ciclo de trabalho.
- Fique seguro que a rede elétrica esta bem conectada e sem fatores de mal contato ou baixa condutividade elétrica.
- Não trabalhe com a fonte inversora deitada ou em posições que alterem seu proposito original.
- Não deixe a fonte exposta a sujeira, agua, humidade, limalhas de ferro ou poeira demasiada, isso pode provocar um curto circuito em seus componentes eletrônicos internos.

- Não modifique ou altere o projeto original de sua fonte ou periféricos, isso pode ocasionar acidentes graves e implica no termo de garantia oferecido pelo fabricante.
  - Não arraste sua fonte inversora pelos cabos de conexão ou tocha, desligue adequadamente sua fonte e faça o movimento.
  - Não deixe a fonte sofrer quedas ou batidas demasiadas, acidentes com a fonte, consumíveis e periféricos não caracterizam atendimentos em garantia, seus reparos e ajustes são onerosos e a responsabilidade será do proprietário ou usuário do equipamento.
  - Não despreze o ciclo de trabalho de seu inversor, quando o dispositivo térmico acionar você deve aguardar a fonte resfriar naturalmente. Não trabalhe com a fonte superaquecida.
  - Não obstrua a entrada de ar da fonte, isso provocará superaquecimento e seu ciclo de trabalho pode diminuir.
  - Evite deixar a fonte em locais com alta temperatura ambiente, isso pode refletir em seu ciclo de trabalho.
  - Constantemente avalie a qualidade de seus cabos elétricos, tochas e conectores. Na presença destes itens desgastados, quebrados e danificados substitua imediatamente. A utilização da fonte com periféricos e acessórios danificados pode ocasionar a falha de seus componentes internos.
  - Constantemente avalie a qualidade de seus consumíveis, bicos, bocais e difusores. Na presença destes itens desgastados, quebrados e danificados substitua imediatamente. A utilização da fonte com periféricos e acessórios danificados pode ocasionar a falha de seus componentes internos.
- Em casos de manutenções ou reparos ligue para o nosso SAC 0800 601 9072.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


### DESCRIÇÃO GERAL

A fonte de soldagem IE-7180-BV SUPER TORK foi projetada com intuito de modernizar e facilitar os trabalhos de solda.

Produto combinado 2X1 a fonte de solda tem a capacidade de realizar 2 processos de soldagem como: TIG-LIFT e MMA.

Com placa eletrônica construída em base SMD (montagem robótica) e inserção de componentes de alta qualidade a fonte de solda possui longa vida útil e baixo nível de manutenções. Com tecnologia IGBT aplicada em seu bloco de potência, a fonte de solda proporciona uma potente corrente de solda e baixo consumo de energia elétrica. Em sua construção eletrônica, dispositivos térmicos de proteção e cooler de alta capacidade de refrigeração aumentam seu ciclo de trabalho, segurança e produtividade em conjunto.

### DIAGRAMA

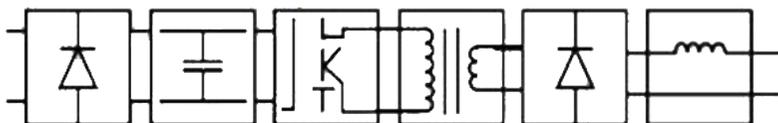

- Esta é a tecnologia de funcionamento do inversor  
Retificador -> Filtro -> IGBT -> Transformador -> Retificador -> Ponto de Saída
- Temperatura ambiente para operação: -10°C~40°C.
- Temperatura para Transporte e armazenagem: -25°C~55°C.
- Humidade relativa do ar: 40%≤50%; 20%≤90%.
- Mantenha uma boa ventilação, mantenha distância de pelo menos de 50cm de qualquer outro objeto.

## **RECURSOS**

- Reconhecimento automático de tensão
- Função MMA Eletrodo Revestido
- Função TIG-LIFT (Possibilita a solda de chapas finas e proporciona melhor acabamento final) tocha não inclusa
- HOT-START AUTOMÁTICO (Facilidade de abertura de arco elétrico com vários tipos e diâmetros de eletrodos)
- ARC-FORCE AUTOMÁTICO (Controle de estabilidade de arco elétrico inteligente, mantem o arco balanceado com corrente + tensão)
- ANTI-STICKING MMA (Não cola o eletrodo na peça de trabalho, dispositivo de aferição rápida e reposta imediata ao curto)
- Tecnologia IGBT, potente corrente de solda e baixo consumo de energia elétrica.
- Cooler de acionamento contínuo (Auxilia no aumento de ciclo de trabalho)
- Indicador de proteção térmica (Segurança e inteligência)
- Display Digital (Visualização da corrente de solda e configuração precisa)
- Com alça de transporte (Leve e portátil, de fácil locomoção)

## **SEU INVERSOR ACOMPANHA**

- 01 - FONTE DE SOLDA MODELO IE-7180-BV
- 01 - CABO PORTA ELETRODO
- 01 - CABO GARRA NEGATIVA
- 01 - MÁSCARA AUTOMÁTICA MSEA-901
- 01 - ESCOVA DE LIMPEZA
- 01 - CINTO DE TRANSPORTE
- 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES
- 01 - GUIA RÁPIDO

Remova o inversor de solda da caixa e confira cuidadosamente todos os itens.

Não descarte a caixa ou qualquer parte da caixa até que verifique todo o conteúdo da caixa.

Não utilize o equipamento se alguma peça ou acessório esteja faltando ou danificado, entre em contato imediatamente com nosso serviço de atendimento ao cliente TORK (0800 601 9072)

**SIMBOLOGIA**

|   |                                |   |                        |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
|    | On                             | Hz  | Hertz (ciclos / seg)   |
|    | Off                            | f   | Frequência             |
|    | Tensão perigosa                | —   | Negativo               |
|    | Aumentar / Diminuir            | +   | Positivo               |
|    | AC Corrente alternada          | ≡   | Corrente contínua (DC) |
|    | Fusível                        |    | Aterramento            |
| A   | Corrente                       |    | Linha                  |
| V   | Tensão                         | 1 ~   | Monofásico             |
| 3 ~   | Trifásico                      | X   | Ciclo de trabalho      |
|  | MMA                            |  | MIG                    |
|  | TIG                            |  | Alta temperatura       |
|  | Função de alimentação do arame |  | PLASMA                 |

### CICLO DE TRABALHO

O ciclo de trabalho dos inversores de solda são baseados em um período de 10 minutos contínuos sendo 100% de sua capacidade. Este é o período que o Inversor pode funcionar continuamente sem riscos de danos, a letra X no quadro de especificações técnicas informa o percentual do ciclo comparado a corrente de soldagem. Se o operador exceder o ciclo o sistema de proteção térmica irá ativar o LED O.C e o sistema de proteção ficará ativo. Ocorrendo isto, a fonte deve permanecer ligada até que o LED se apague e o sistema de proteção desative.

TABELA DE CICLO MODELO IE-7180-BV

|             |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TIG</b>  | <b>Ø 1,0</b> | <b>Ø 1,6</b> | <b>Ø 2,0</b> | <b>Ø 2,4</b> | <b>Ø 3,2</b> |
| <b>110V</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>80%</b>   | <b>40%</b>   | <b>NÃO</b>   |
| <b>220V</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>60%</b>   | <b>NÃO</b>   |
| <b>MMA</b>  | <b>Ø 2,0</b> | <b>Ø 2,5</b> | <b>Ø 3,2</b> | <b>Ø 4,0</b> | <b>Ø 5,0</b> |
| <b>110V</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>80%</b>   | <b>NÃO</b>   | <b>NÃO</b>   |
| <b>220V</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>80%</b>   | <b>NÃO</b>   |

**CICLO DE TRABALHO**

### QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|  |                                |           |       |                       |                 |           |       |       |  |
|--|--------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-----------|-------|-------|--|
|  | <b>IE 7180 BV</b>              |           |       |                       |                 |           |       |       |  |
|  |                                |           |       |                       | EN 60974-1.2005 |           |       |       |  |
|  | 20A/20.8V ~180A/27.2V          |           |       | 20A/20.8V ~140A/25.6V |                 |           |       |       |  |
|  | ---                            | X         | 60%   | 100%                  | ---             | X         | 60%   | 100%  |  |
|  | $U_0 = 70V$                    | $I_2$     | 180A  | 140A                  | $U_0 = 76V$     | $I_2$     | 140A  | 80A   |  |
|  |                                | $U_2$     | 27.2V | 25.6V                 |                 | $U_2$     | 25.6V | 23.6V |  |
|  | <b>FATOR DE POTÊNCIA: 0.73</b> |           |       |                       |                 |           |       |       |  |
| CLASSIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO: H                                       | $U_1 \sim$<br>220V             | $I_1$ MAX | 35A   | $U_1 \sim$<br>110V    | $I_1$ MAX       | 48A       |       |       |  |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO   |                                | $I_1$ EEf | 26A   |                       | 60HZ            | $I_1$ EEf | 32A   |       |  |
| CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO: IP21S                                     |                                |           |       |                       |                 |           |       |       |  |
| LEIA O MANUAL DO USUÁRIO<br>FABRICADO NA CHINA<br>ISOLAÇÃO: CLASSE I | N° DE SÉRIE:                   |           |       |                       |                 |           |       |       |  |

**QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

| <b>MODELO</b>                   | <b>IE 7180 BV</b>     |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>PROCESSO DE SOLDA</b>        | <b>TIG LIFT + MMA</b> |
| Tensão (V)                      | 1 X 127V/220V (+-10%) |
| Frequência (Hz)                 | 50/60HZ               |
| Potência Máxima (kVA)           | 7.8                   |
| Corrente de entrada (A) I-Max   | 48 ~ 35               |
| Corrente de entrada (A) I-Eef   | 32 ~ 26               |
| Eficiência (%)                  | 85                    |
| Fator de potência (cos $\phi$ ) | 0.73                  |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tensão a Vazio (V)     | 70 ~ 76                           |
| Tensão de Trabalho (V) | 20.8 ~ 27.2                       |
| Faixa de Corrente (A)  | 110V = 20 ~ 140 / 220V = 20 ~ 180 |
| Ciclo de trabalho      | 60%                               |
| Peso líquido (kg)      | 1.850                             |
| Dimensões (mm)         | 208x85x132                        |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Norma                         | EN 60974-1       |
| Classe de isolamento Térmica  | F                |
| Classe de Proteção            | IP21             |
| Proteção Térmica              | SIM              |
| Ventilação (tipo)             | COOLER CONSTANTE |
| Indicação de fonte energizada | SIM              |
| Indicação de sobretemperatura | SIM              |

|            |      |
|------------|------|
| TIG LIFT   | SIM  |
| Hot Start  | AUTO |
| Arc Force  | AUTO |
| Anti-Stick | SIM  |

## INSTALAÇÃO A REDE ELÉTRICA

### - OPÇÕES DE LIGAÇÃO A REDE ELÉTRICA



#### NOTA

Na seção **PERFIL DE UTILIZAÇÃO** você vai encontrar dicas importantes sobre uso **PROFISSIONAL** e **HOBBY-PRÓ**. Faça a leitura do perfil que mais se aproxima de sua demanda atual e realize sua instalação elétrica.

A seção **PERFIL DE UTILIZAÇÃO** explica com detalhes todas as regras de como escolher a tomada de ligação ideal.

#### **TOMADA DE 20 AMPERES CONVENCIONAL**

Para este tipo de ligação aplicado para o perfil HOBBY-PRÓ ou utilização DOMÉSTICA é necessário a instalação de um Plugue ou Tomada de 20 Amperes convencional. Este tipo de tomada possui uma limitação máxima para 20 Amperes de consumo ou 4400 Watts de Potência. Da mesma maneira sua temperatura máxima de trabalho pode variar de (-20 e 40)°C]. Os condutores de cobre devem ser de no mínimo 2,5mm com circuito de disjuntor independente. Evite ligar o equipamento em circuitos compartilhados com outros eletrodomésticos.

#### **TOMADA DE 30 AMPERES PORCELANA**

Para este tipo de ligação aplicado para o perfil PROFISSIONAL é necessário a instalação de um Plugue ou Tomada de 30 Amperes de porcelana. Este tipo de tomada possui uma limitação máxima para 30 Amperes de consumo ou 6600 Watts de Potência. Da mesma maneira sua temperatura máxima de trabalho pode variar de (-20 e 60)°C]. Os condutores de cobre devem ser de no mínimo 4,0mm com circuito de disjuntor independente. Evite ligar o equipamento em circuitos compartilhados com outros eletrodomésticos.

#### **TOMADA INDUSTRIAL 32 AMPERES**

Para este tipo de ligação aplicado para o perfil PROFISSIONAL é necessário a instalação de um Plugue ou Tomada de 32 Amperes Industrial. Este tipo de tomada possui uma limitação máxima para 32 Amperes de consumo ou 7040 Watts de Potência. Da mesma maneira sua temperatura máxima de trabalho pode variar de (-20 e 85)°C]. Os condutores de cobre devem ser de no mínimo 4,0mm com circuito de disjuntor independente. Evite ligar o equipamento em circuitos compartilhados com outros eletrodomésticos.

#### **LIGAÇÃO DIRETA EM DISJUNTOR**

Para este tipo de ligação aplicado para o perfil PROFISSIONAL você vai contar com a utilização de um cabo PP 2x 4,0mm. Realize uma emenda no cabo de força do equipamento ligando as fases elétricas diretamente em uma das pontas de seu cabo PP 4,0mm. Certifique-se que sua emenda está firme e bem isolada para evitar mal contato e perda de corrente elétrica. Em seu quadro de disjuntores, conecte a outra ponta de seu cabo PP 4,0mm de forma segura e firme, desta maneira seu equipamento foi alimentado de forma direta sem a presença de plugues ou tomadas. A potência máxima neste tipo de ligação pode variar de acordo com a corrente do seu disjuntor, sendo (25A 5500w) (32A 7040w) (40A 8800w).




#### NOTA

Todas as dicas e sugestões descritas acima tem o objetivo de facilitar o entendimento de ligação de seu equipamento na rede elétrica. Ao se deparar com dificuldades na interpretação destas informações ou não familiarização com ligações elétricas contrate um especialista. Em casos de dúvidas entre em contato imediatamente com nossa central de atendimento 08006019072.

## INSTALAÇÃO A REDE ELÉTRICA

### - QUADRO DE ORIENTAÇÃO - LIGAÇÃO A REDE ELÉTRICA

| ELETRODO • E-6013 • E-7018 • E-6010 • INOX • ALUMÍNIO • ETC (2,0mm a 3,25mm) |                    |                       |                    |                    |  |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| ELETRODO X AMPERAGEM X LIGAÇÃO   |                    |                       | EXTENSÃO           |                    | PINO DE LIGAÇÃO  |
| DIÂMETRO ELETRODO  | AMPERAGEM SUGERIDA | PINO / TOMADA LIGAÇÃO | EXTENSÃO 25 METROS | EXTENSÃO 50 METROS |  |
| 2,0mm  | 70A~90A            | PINO 20A              | Cabo 2,5mm         | Cabo 4,0mm         |  |
| 2,5mm  | 88A~112A           | PINO 20A              | Cabo 4,0mm         | Cabo 4,0mm         |  |
| 3,25mm   | 114A~145A          | PINO 20A              | Cabo 6,0mm         | Cabo 6,0mm         |  |
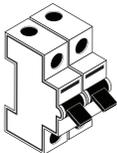
| ELETRODO • E-6013 • E-7018 • E-6010 • INOX • ALUMÍNIO • ETC (4,00mm a 6,00mm) |                    |                       |                    |                    |   |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|
| ELETRODO X AMPERAGEM X LIGAÇÃO  |                    |                       | EXTENSÃO           |                    | DISJUNTOR   |
| DIÂMETRO ELETRODO   | AMPERAGEM SUGERIDA | PINO / TOMADA LIGAÇÃO | EXTENSÃO 25 METROS | EXTENSÃO 50 METROS |  |
| 4,0mm   | 150A~180A          | DISJUNTOR             | Cabo 6,0mm         | Cabo 6,0mm         |   |
| 5,0mm   | 175A~225A          | DISJUNTOR             | Cabo 6,0mm         | Cabo 6,0mm         |   |
| 6,0mm   | 210A~270A          | DISJUNTOR             | Cabo 6,0mm         | Cabo 10mm          |   |

#### TOMADA DE 20 AMPERES CONVENCIONAL

Para este tipo de ligação aplicado para o perfil HOBBY-PRÓ ou utilização DOMÉSTICA, é necessária a instalação de um Plugue ou Tomada de 20 Amperes convencional. Este tipo de tomada possui uma limitação máxima para 20 Amperes de consumo ou 4400 Watts de Potência.

#### LIGAÇÃO DIRETA EM DISJUNTOR

Para este tipo de ligação aplicado para o perfil PROFISSIONAL você vai contar com a utilização de um cabo (PP). Realize uma emenda no cabo de força do equipamento ligando as fases elétricas diretamente em uma das pontas de seu cabo (PP). Certifique-se que sua emenda está firme e bem isolada para evitar mal contato e perda de corrente elétrica. Em seu quadro de disjuntores, conecte a outra ponta de seu cabo (PP) de forma segura e firme, desta maneira seu equipamento foi alimentado de forma direta sem a presença de plugues ou tomadas. A potência máxima neste tipo de ligação pode variar de acordo com a corrente do seu disjuntor, sendo (25A 5500w) (32A 7040w) (40A 8800w).

Todas as sugestões descritas acima tem o objetivo de facilitar o entendimento de ligação de seu equipamento na rede elétrica. Ao se deparar com dificuldades na interpretação destas informações, contrate um especialista. Em casos de dúvidas entre em contato imediatamente com nossa central de atendimento 08006019072.

#### DISJUNTOR RECOMENDADO

| MODELO                      | IE-7180-BV              |
|-----------------------------|-------------------------|
| Potencia Aparente (KVA)     | 7800 Watts              |
| Corrente nominal máxima (A) | 127V = 48A ~ 220V = 35A |
| Disjuntor recomendado (A)   | 127 = 50A ~ 220V = 40A  |

#### ATERRAMENTO (CABO AMARELO E VERDE)

Para sua segurança realize o aterramento direto na carcaça ou utilizando o cabo verde e amarelo. Não utilizar o neutro da rede para aterramento. O aterramento é diretamente ligado no chassis de seu inversor. Não alimentar o fio amarelo e verde a qualquer uma das fases, isso colocaria o chassi sob tensão elétrica.

## INSTALAÇÃO A REDE ELÉTRICA

### - PERFIL DE UTILIZAÇÃO

#### ENTENDENDO SEU PERFIL DE UTILIZAÇÃO

A ligação de seu equipamento na rede elétrica deve ser avaliada de acordo com a demanda e estilo de uso do proprietário soldador. Devido a tecnologia aplicada em sua construção o Inversor de Solda TORK pode operar em diferentes cenários e aplicações. Sendo um equipamento de soldagem híbrido, pode atuar no cenário PROFÍSSIONAL ou cenário HOBBY-PRÓ / DÔMÉSTICO. Construído com componentes de alta performance e alta durabilidade este Inversor pode soldar todos os tipos de eletrodos revestidos. Graças a combinação da tecnologia + qualidade de construção seu equipamento pode soldar por longos períodos sem descanso, o maior ciclo de trabalho da categoria, um equilíbrio entre potência e performance que agrega segurança e produtividade ao soldador.

Entendendo a grande variedade de aplicações e opções de soldagem com o Inversor TORK colocamos algumas informações necessárias para facilitar o entendimento da opção mais segura que o soldador pode escolher antes de ligar seu Inversor de Solda.

#### UTILIZAÇÃO PROFÍSSIONAL

- Soldas em eletrodos ESPECIAIS tais como E-7018 / E-6010 / E-308-L / E-4043 entre outros. A soldagem de eletrodos especiais com maior dureza exige do soldador maior habilitação e preparação, devido sua composição, eletrodos especiais necessitam de uma alimentação elétrica profissional. Em sua composição os eletrodos especiais requerem maior tensão de trabalho para que sua deposição no material seja realizada com sucesso. O Inversor de Solda Tork possui todas as características necessárias para que a solda ocorra com perfeição. É dever do profissional de soldagem realizar a ligação do Inversor de Solda em uma rede elétrica adequada, com objetivo de garantir o pleno funcionamento das características de seu projeto.

- Soldas de alta penetração com eletrodos de (4,00mm) E-6013 entre outros. A soldagem de eletrodos revestidos com maior diâmetro necessita de uma alimentação elétrica profissional. Em sua composição os eletrodos de 4,00mm utilizam de maior tensão de trabalho para que sua deposição no material seja realizada com sucesso. O Inversor de Solda Tork possui todas as características necessárias para que a solda ocorra com perfeição. É dever do profissional de soldagem realizar a ligação do Inversor de Solda em uma rede elétrica adequada, com objetivo de garantir o pleno funcionamento das características de seu projeto.

- Soldas por longos períodos ou linha de montagem. A soldagem dada por meio de produtividade considerada profissional pode variar de 2 a 4 horas contínuas em solda, como também 4 a 8 horas com pequenos intervalos na linha de produção. A utilização diária dentro deste cenário de aplicação exige uma ligação a rede elétrica adequada. Para que todos os componentes de refrigeração e segurança do equipamento trabalhem de maneira segura é necessário realizar a ligação utilizando tomadas e plugues especiais como também condutores elétricos corretamente dimensionados. Com a alimentação adequada, seu Inversor de Solda pode oferecer 100% de sua capacidade, desta maneira garantindo alta produtividade e excelente desempenho.


- De maneira geral a utilização PROFÍSSIONAL está vinculada diretamente a performance do equipamento, quanto melhor e mais confiável a ligação elétrica, melhor serão os resultados para Ciclo de Trabalho, Tensão de Saída, Potência de Solda, Soldagem em eletrodos Especiais, Soldagem para produtividade, e o mais importante vida útil de seu equipamento. Quando aplicado em redes elétricas mal dimensionadas e tomadas ou plugues de capacidade menor que o indicado, seu equipamento sofrerá com um severo sobreaquecimento. Esta ação não irá danificar seu equipamento de imediato, porem irá reduzir o tempo de vida de seus componentes internos.

#### UTILIZAÇÃO HOBBY-PRÓ OU DOMÉSTICA



- Soldas em eletrodos E-6013 com diâmetros de 2,0mm / 2,5mm / 3,25mm. A soldagem de eletrodos desta categoria é amplamente aplicada em trabalhos como Hobby, Hobby-Pró, Serralherias, Uso Doméstico, Pequenos Reparos e Artesanatos. Para este tipo de eletrodo revestido não é necessário maior habilitação do soldador, pois sua composição não exige tensão de saída elevada ou parâmetros especiais. Da mesma maneira o eletrodo E-6013 opera de maneira segura e não exige ligações especiais de seu Inversor de Solda. A tensão de trabalho deste eletrodo permite que seu equipamento seja conectado a uma rede residencial com tomada de 20 Amperes.

- Soldas com pequenos intervalos ou pequenos reparos. A soldagem dada por meio de pequenos intervalos, pequenos reparos, pontos em solda e pequenos cordões é amplamente aplicada nos cenários HOBBY-PRÓ ou utilização DOMÉSTICA, o tempo de uso diário pode variar de 1 a 2 horas contínuas em solda como também 2 a 4 horas com pequenos intervalos na linha de produção. Dentro desta condição seu inversor de solda trabalha de maneira segura, eliminando a possibilidade de sobreaquecimento permitindo que seu equipamento seja conectado a uma rede residencial com tomada de 20 Amperes.

- De maneira geral a utilização HOBBY-PRÓ ou DOMÉSTICA está vinculada diretamente ao tempo de trabalho diário do equipamento, aos tipos de eletrodos e consumíveis utilizados e diâmetros de eletrodos revestidos utilizados. O inversor de solda TORK foi construído para uso PROFÍSSIONAL e dispõe de tecnologia e componentes de alta performance. Quando aplicado para uso Hobby-Pró ou utilização Doméstica seu desempenho é incrivelmente satisfatório pois sua estrutura de montagem está além deste cenário. Devido a esta configuração seu Inversor possui capacidade de sobra para lhe atender de forma segura, agregando maior tempo de vida aos seus componentes, trazendo maior capacidade de soldagem e possibilitando ao soldador avançar em novos métodos de soldagem. Não haverá limitações para evolução no processo de soldagem, pois seu equipamento já está preparado para trabalhos profissionais.


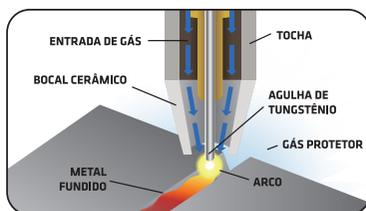
**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUÇÃO DE MONTAGEM TIG - LIFT**

- Conecte a Tocha TIG no painel frontal do inversor utilizando o engate rápido.
- Conecte a mangueira de Gás Argônio na espiga do cilindro de Gás, certifique-se que não existe vazamento.
- Monte a tocha TIG com o porta eletrodo e tungstênio da mesma bitola, certifique-se que a montagem está firme.
- Ligue a tecla ON e regule o potenciômetro de corrente de acordo com o material a ser soldado.
- Realize a abertura da válvula no corpo da tocha para que o gás opere normalmente.
- Para acionar o arco elétrico no processo TIG LIFT, encoste o eletrodo na peça de trabalho, levante levemente até que o arco elétrico permaneça estável, certifique-se que a vazão de gás está correta.
- Segure a máscara de proteção na frente de seu rosto e toque com o eletrodo no ponto de soldagem.
- Não golpee o eletrodo sobre a peça de trabalho. Esta ação irá danificá-lo e dificultará o trabalho.
- Quando estiver trabalhando, posicione o eletrodo entre 2 e 5mm da peça. Lembre-se que a inclinação do eletrodo é de 20 a 30°, com a tocha realizando o movimento da esquerda ao final da linha de soldagem.

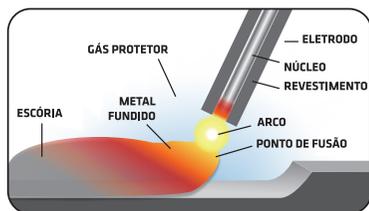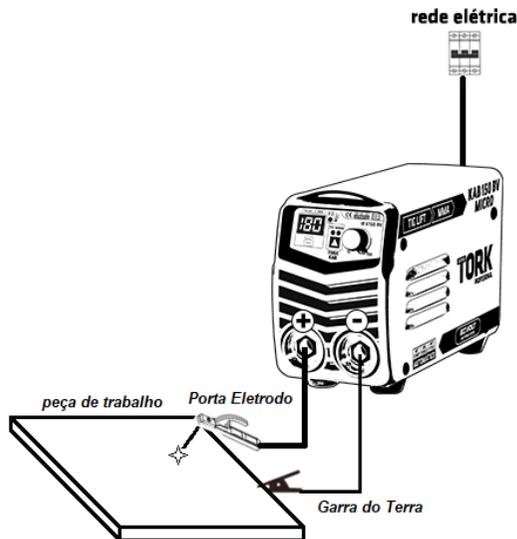**INSTRUÇÃO DE MONTAGEM MMA ELETRODO**


- Conecte a garra negativa no inversor e na peça de trabalho a ser soldada.
- Depois de fazer todas as conexões elétricas necessárias, seja de um circuito primário de alimentação ou do inversor, fixe a parte descoberta do eletrodo na pinça do porta eletrodo.
- Ajuste a amperagem de acordo com o diâmetro do eletrodo que estiver utilizando, veja a tabela indicativa abaixo.
- Ligue o equipamento
- Mantendo a máscara de proteção na frente de seu rosto, tente tocar a extremidade do eletrodo sobre a peça de trabalho, seguindo com um movimento como se fosse acender um fósforo.

Este é o método correto para criar o arco.

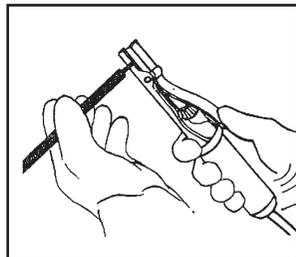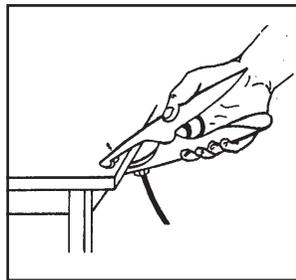

| DIÂMETRO DO ELETRODO (MM) | AMPERAGEM SUGERIDA |
|---------------------------|--------------------|
| 2,0mm                     | 70A~90A            |
| 2.5mm                     | 88A~112A           |
| 3.25mm                    | 114A~145A          |
| 4,0mm                     | 150A~180A          |


## DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

1. POTÊNCIOMETRO
2. LED OVER CURRENT (PROTEÇÃO TÉRMICA)
3. TECLA SELETORA DE PROCESSOS (TIG LIFT / MMA)
4. DISPLAY DIGITAL
5. ENGATE RÁPIDO (+) PARA PORTA DO ELETRODO
6. ENGATE RÁPIDO (-) PARA GARRA NEGATIVA



## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

### PAINEL DE FUNÇÕES

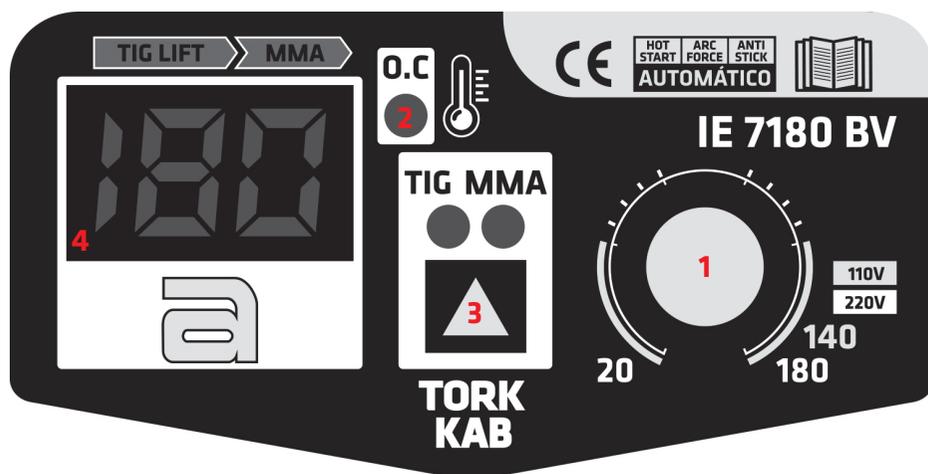

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1- Potênciometro           | 3- Tecla seletora de processos |
| 2- LED de proteção térmica | 4- Display digital             |

## PROCESSO DE SOLDA - MMA ELETRODO

### TIPOS DE ELETRODO

- Devido a grande quantidade de tipos de eletrodos para efetuar trabalhos específicos é necessário saber os tipos existentes, como se classificam e para que trabalhos foram destinados.
- Classificação por cor segundo norma internacional é o método mais simples de identificar um eletrodo é pela cor do seu revestimento e pela codificação impressa no próprio eletrodo. Estas classificações foram estabelecidas por uma normatização internacional.

#### Eletrodo celulósico

- Eletrodo de alta velocidade de soldagem;
- Eficiência de deposição de metal superior a 70%;
- Facilidade de abertura, grande estabilidade do arco;
- Excelente penetração;
- Fácil remoção de escória;
- Solda em todas as posições;
- Pode ser utilizado em corrente contínua e alternada;
- Polaridade do eletrodo: Corrente contínua, eletrodo positivo ou corrente alternada ambas polaridades;

#### Principais aplicações:

- ✓ Estrutura metálica
- ✓ Embarcações
- ✓ Caldeiras
- ✓ Construção civil
- ✓ Manutenção de peças e maquinas



#### Eletrodo rutílico para aço carbono e ferro em geral

- Eletrodo de arco suave e estável de baixa penetração, característica de terminação, mesmo com inversores de solda de corrente alternada com baixa voltagem em vazio;
- Recomendado para trabalhar em chapas ou perfis de menos de ¼ de espessura;
- Solda em todas as posições;
- Pode ser utilizado em corrente contínua ou alternada.

#### Principais aplicações:

- ✓ Construção leve
- ✓ Serralheria em geral
- ✓ Móveis de metal



#### Baixo teor de Hidrogênio

- Caracteriza-se por depósitos de qualidade radiográfica;
- Facilidade de abertura e grande estabilidade do arco;
- Fácil remoção de escória;
- Excelente característica de terminação;
- Solda em todas as posições;
- Corrente contínua;
- Polaridade do eletrodo: Positivo.


#### Principais aplicações:

- ✓ Construção em geral;
- ✓ Embarcações;
- ✓ Plataformas petrolíferas;
- ✓ Tubulações;



### SOLDA MMA ELETRODO

- O eletrodo produz uma deposição de material que ao fundir-se une as peças de metal.

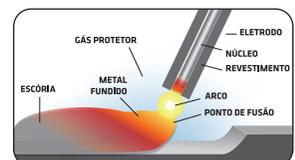

## ARCO ELÉTRICO

- Para formar o arco elétrico entre a ponta do eletrodo e a peça de trabalho são utilizados dois métodos, riscando ou batendo.
- Riscando ou raspando o eletrodo contra a peça de trabalho conectada a garra negativa ou batendo como indica sua denominação, com suaves batidas da ponta do eletrodo contra a peça de trabalho em sentido vertical. Em ambos os casos se formará o arco elétrico, com o arco aberto distancie o eletrodo da peça de trabalho em aproximadamente 6mm.
- Logo ajuste a distancia de 3mm (distância correta para se efetuar a soldagem). Se não afastar o eletrodo de forma adequada o eletrodo pode grudar na peça de trabalho.

## SOLDA MMA ELETRODO

- Quando se deposita metal aplicando o sistema de arco protegido é comum realizar uma soldagem mais larga do que um simples cordão utilizando oscilações laterais ao movimento de avanço. Existem vários tipos de oscilações laterais. Qualquer que seja o método aplicado deverá ser uniforme para conseguir um cordão bem formado que facilitará a remoção da escória. Veja na imagem ao lado os quatro movimento tradicionais para se fazer um cordão mais largo.

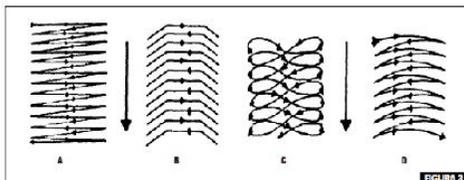


FIGURA 9

## PROBLEMAS FREQUENTES NA SOLDAGEM

### CORDÕES DEFEITUOSOS:

- A forma que o soldador conduz o eletrodo assim como o correto ajuste da amperagem para o diâmetro do eletrodo utilizado é imprescindível para o acabamento e a qualidade da solda. Para conseguir um cordão bem formado que facilitará a remoção da escória.

### CONSUMO DIAGONAL DO ELETRODO:

- Acontece em corrente contínua devido a sopro de arco. Para corrigir esta situação pode se conectar uma segunda garra negativa na peça de trabalho na outra extremidade.

### POROSIDADE NO CORDÃO DE SOLDA:

- Pode ocasionar por vários fatores:

**A.** Poros nos primeiros centímetros do cordão de solda são frequentemente ocasionados por eletrodos úmidos que devido ao aquecimento do eletrodo durante a soldagem a umidade do revestimento se evapora ocasionando na formação dos poros. O eletrodo básico tem tendência a formação de poros no início da solda. O eletrodo básico também pode apresentar poros quando entrar em contato com uma peça de trabalho muito fria. Para isso é muito fácil de evitar. O soldador deve abrir o arco aproximadamente 1 cm antes atrás do início do cordão e aguardar até que adquira boa fluidez para formar o cordão de solda, outra alternativa consiste em segurar um pouco mais o eletrodo no ponto inicial da solda antes de iniciar a formação do cordão de solda.

**B.** Poros no final do cordão de solda acontece quando o eletrodo está sendo utilizado com maior amperagem do que a indicada e por esta razão o eletrodo está em uma temperatura superior a indicada ocasionando ebulição para resolver este problema reduza a amperagem.

**B.** Poros no final do cordão de solda acontece quando o eletrodo está sendo utilizado com maior amperagem do que a indicada e por esta razão o eletrodo está em uma temperatura superior a indicada ocasionando ebulição para resolver este problema reduza a amperagem.

**C.** Poros por todo o cordão de forma regular, a causa deve ser a peça de trabalho, por exemplo aços com alto teor de enxofre ou fósforo sempre produzirá poros quando eletrodo são usados nessas superfícies, para a maioria dos casos se resolve esse problema utilizando eletrodo básicos.

**D.** Poros não visíveis na superfície, geralmente acontece na manipulação incorreta do eletrodo ou por uma oscilação ou distancia incorreta entre a extremidade do eletrodo e a peça de trabalho a ser soldada.

#### **RACHADURA NO CORDÃO:**

• Estas rachaduras podem ser ocasionadas pelos seguintes fatores:

**A.** Exceder a resistência suportada pelo cordão, devido a pressão exercida sobre as peças unidas, em peças com estrias ou grandes espessuras, Criando emendas de soldas pode se evitar tais efeitos.

**B.** Utilizar eletrodo inadequado, todos os aços com mais de 0,25% de resistência podem ser soldados apenas por eletrodos básicos. Eletrodo com revestimento ácido produzirão rachaduras.

Aços com mais de 0,6% de carbono deve ser usado eletrodo especial e requer um grande cuidado quando as peças são de ferro fundido.

**C.** Utilização inadequada de eletrodos com revestimento ácido, pelas razões acima mencionadas este tipo de eletrodo não deve ser usado em cordões de mais de uma camada que irá provocar rachadura dos cordões.

#### **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO - MMA ELETRODO**

 **CUIDADO:** Para evitar ferimentos e riscos desnecessários, sempre que a máquina não estiver em uso desconecte-a da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou troca de acessórios.

 **ATENÇÃO:** Antes de ligar o inversor, sempre verifique se o interruptor está na posição DESLIGADO, não utilize o inversor sob chuva ou em locais que não estejam seco.

#### **CABOS DE SOLDAGEM:**

• Os cabos do inversor devem ser o mais curtos possíveis. Posicione-os um próximo ao outro e ao nível do solo.

#### **ATERRAMENTO:**

• Todo e qualquer material metálico que esteja em contato com a peça de trabalho também deve ser aterrada.

#### **CONEXÃO DO FIO TERRA À PEÇA DE TRABALHO:**

• Se a peça não estiver conectada ao fio terra por motivos de segurança ou por seu tamanho ou posicionamento, como os cascos de embarcações ou estruturas metálicas de edifícios, deve-se estabelecer uma conexão por fio terra de forma direta.

#### **TELAS E BLINDAGENS:**

• O uso de telas e blindagens de outros cabos e equipamentos localizados na área podem aliviar os problemas de interferência.

• Em aplicações especiais pode ser considerada a proteção total da instalação do inversor.

#### **PREVENÇÃO DE DESCARGAS ELÉTRICAS:**

• O uso de telas e blindagens de outros cabos e equipamentos localizados na área podem aliviar os problemas de interferência.

• Em aplicações especiais pode ser considerada a proteção total da instalação do inversor.

#### **CABOS DE ALIMENTAÇÃO:**

• Conecte os cabos de alimentação com dispositivos de proteção adequados. Verifique o estado dos cabos e os substitua se for necessário.

#### **CONEXÃO DO FIO TERRA:**

• Certifique-se que a alimentação principal esteja conectada ao fio terra corretamente e verifique se todas as conexões estão bem encaixadas para evitar mal contato ou superaquecimento.

#### **ESTAÇÃO DE TRABALHO:**

• A conexão do fio terra da fonte de alimentação deve estar conectada à peça de trabalho para garantir um bom contato.

• A bancada deve estar conectada ao fio terra corretamente.

#### **GARRA NEGATIVA:**

• Conecte-o diretamente na peça de solda ou na bancada a qual está apoiada.

 **ATENÇÃO:** Certifique-se que o contato está sendo feito de forma correta evite superfícies pintadas e/ou materiais não metálicos.

## MANUTENÇÃO

### MANUTENÇÃO PERIÓDICA

- Esta seção é muito importante para o uso correto da fonte inversora. As precauções a serem tomadas são usuais para qualquer tipo de fonte inversora. As manutenções periódicas são consideradas básicas e não necessitam de ferramentas especiais ou especialização técnica.
- Limpe a fonte do equipamento periodicamente, utilize ar de baixa pressão isento de óleo e água.
- Limpe periodicamente as aletas do cooler (ventilador) não permita que o cooler trabalhe com obstrução.
- Limpe e avalie periodicamente a ponta da tocha, cabos e garras de conexão, caso necessário substitua.
- Consumíveis como bicos, bocais, difusores e eletrodos devem ser avaliados toda vez que o trabalho iniciar, caso necessário substitua.
- Mecanismos, motores, válvulas, mangueiras, compressores e periféricos devem ser vistoriados toda vez que o trabalho iniciar.
- Sempre desligue o equipamento antes de qualquer substituição de peças ou partes, caso seja necessário a abertura da tampa aguarde a fonte esfriar e os capacitores descarregarem, apenas realize a abertura para limpeza ou destravamento.
- Caso o equipamento esteja fazendo barulho diferente, cheiro de queimado ou estiver soltando fumaça desligue o equipamento.
- Se o cooler de resfriamento não estiver funcionando não utilize o equipamento, o cooler deve funcionar em 100% da operação com funcionamento contínuo, caso o cooler pare de funcionar entre em contato com SAC 08006019072.
- Se for necessária a substituição de peças entre em contato com SAC 08006019072
- A manutenção ou substituição de peças realizadas fora de uma Assistência Técnica Autorizada anula a garantia oferecida pelo fabricante, mudanças de projeto, adaptações, peças não originais e qualquer mudança não autorizada implica no termo de garantia do equipamento colocando sob inteira responsabilidade o proprietário ou usuário do equipamento. Danos provocados por pessoas não autorizadas na fonte inversora são considerados uso indevido e não estão cobertos da Garantia fornecida pelo fabricante.
- Em caso de dúvidas e acontecimentos não relatados neste manual entre em contato com nosso SAC 08006019072.
- Também disponibilizamos nosso site [www.supertork.com.br](http://www.supertork.com.br) para visualização de informações adicionais.

## **GARANTIA**

### **TERMOS DE GARANTIA**

A Super Tork certifica que o produto entregue é rigorosamente testado e aferido antes do processo de embalagem, portanto se trata de um produto novo e sem utilização. Todos os defeitos e vícios de fabricação poderão ser reclamados, onde os termos de garantia aqui oferecidos são relacionados a mão de obra e peças de reposição.

### **A GARANTIA**

- O prazo de Garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda ao usuário/proprietário. Para acionar o serviço de Garantia o proprietário deve apresentar a nota fiscal de compra devidamente preenchida com modelo e número de série no termo, havendo a falta ou a não apresentação dos documentos necessários o serviço de Garantia não será concedido.
- A Garantia legal fornecida pelo fornecedor atende apenas sua fonte inversora.
- Porta Eletrodo, Garra do Terra, Tochas, Acessórios e Periféricos são considerados consumíveis e não são cobertos por Garantia.
- Na necessidade de manutenção em laboratório autorizado Super Tork, o equipamento será avaliado por técnico autorizado e constatado falha de fabricação o equipamento será reparado sem custos.

### **GARANTIA EM DESACORDO**

- Garantia será anulada caso as regras de instalação ou utilização não sejam aplicadas pelo proprietário.
- Danos, uso indevido, acidentes, desgastes prematuros, agentes da natureza ou mau trato serão classificados fora de garantia.
- Modificações de projeto original, manutenções realizados por pessoas não autorizadas serão classificados fora de garantia.
- Instalação elétrica realizada de forma incorreta, ligação em tensão de entrada incorreta serão classificados fora de garantia.
- Utilização demasiada, desrespeito do projeto de ventilação, desrespeito do ciclo de trabalho serão classificados fora de garantia.
- Fontes classificadas fora de Garantia possuem custos para reparo, os custos serão repassados ao proprietário.
- Caso a solicitação de serviço seja feita fora do tempo de Garantia concedido pelo fabricante Super Tork os custos de mão de obras e peças necessárias para a manutenção serão de responsabilidade do cliente proprietário.

### **DICA IMPORTANTE**

- Caso o usuário proprietário do produto não disponha de experiência para realizar a instalação e montagem contrate um especialista.
- O produto é desenvolvido para uso Profissional e necessita de instalação Profissional.
- Seguir rigorosamente as manutenções preventivas e informações do manual, manter a fonte em perfeitas condições de uso.
- Não permita que pessoas não autorizadas ou não habilitadas efetuem reparos ou instalações da fonte e seus periféricos.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| FALHA                                    | POSSÍVEIS MOTIVOS  | SOLUÇÕES   |
|--|--|--|
| Fonte com partes quebradas               | Acidente de transporte<br>Acidente de estocagem  | Contate Serviço Autorizado   |
| Falta de Periféricos e Acessórios        | Avaria no transporte ou estocagem  | Contate Serviço Autorizado   |
| Fonte não liga                           | Tensão de entrada diferente<br>Falta de energia elétrica<br>Disjuntor desligado<br>Tomada ou ligação incorreta<br>Extensão ligada incorretamente<br>Cabo elétrico solto na fonte<br>Cabo elétrico interrompido<br>Chave ON-OFF em curto<br>Chave ON-OFF desligada (o)                                  | Corrigir tensão de entrada<br>Verificar a rede elétrica<br>Verificar quadro de disjuntores<br>Verificar e corrigir a rede elétrica<br>Verificar e corrigir instalação elétrica<br>Reconectar cabo de fonte<br>Troque o Cabo Elétrico<br>Contate Serviço Autorizado<br>Ligar a Chave ON-OFF (I) |
| Fonte liga sem tensão de saída           | Tensão de entrada diferente<br>Mal contato nos engates dos cabos/tochas<br>Sobre aquecimento por excesso de ciclo<br>Defeito no circuito eletrônico  | Corrigir tensão de entrada<br>Verificar e corrigir cabos e tochas<br>Manter a fonte ligada para ventilação<br>Contate Serviço Autorizado   |
| LED de proteção ativado                  | Sobre aquecimento por excesso de ciclo<br>Defeito no circuito eletrônico   | Manter a fonte ligada para ventilação<br>Contate Serviço Autorizado  |
| Corrente de solda baixa                  | Tensão de entrada diferente<br>Falta de energia elétrica (rede residencial)<br>Extensão muito grande (mal dimensionada)<br>Mal contato nos engates dos cabos/tochas<br>Má Condições nos engates dos cabos/tochas<br>Procedimento de operação inadequado  | Corrigir tensão de entrada<br>Verificar a rede elétrica<br>Verificar e corrigir a rede elétrica<br>Verificar e corrigir cabos e tochas<br>Substituir e corrigir cabos e tochas<br>Consulte um especialista   |
| Aquecimento excessivo dos cabos e Tochas | Mal contato nos engates dos cabos/tochas<br>Má Condições nos engates dos cabos/tochas<br>Sobre aquecimento por excesso de ciclo<br>Tochas e Cabos alterados ou paralelos   | Verificar e corrigir cabos e tochas<br>Substituir e corrigir cabos e tochas<br>Respeitar o ciclo da fonte<br>Utilizar Cabos e Tochas originais   |
| Fonte desligando                         | Tensão de entrada diferente<br>Falta de energia elétrica (rede residencial)<br>Disjuntor desligado<br>Tomada ou ligação incorreta<br>Extensão muito grande (mal dimensionada)<br>Cabo elétrico solto na fonte<br>Cabo elétrico interrompido<br>Chave ON-OFF em curto<br>Defeito no circuito eletrônico | Corrigir tensão de entrada<br>Verificar a rede elétrica<br>Verificar quadro de disjuntores<br>Verificar e corrigir a rede elétrica<br>Verificar e corrigir a rede elétrica<br>Reconectar cabo de fonte<br>Troque o Cabo Elétrico<br>Contate Serviço Autorizado<br>Contate Serviço Autorizado   |
| Cooler / Ventilador não funciona         | Tensão de entrada diferente<br>Falta de energia elétrica (rede residencial)<br>Extensão muito grande (mal dimensionada)<br>Aletas do ventilador obstruídas / sujas<br>Ventilador em curto<br>Defeito no circuito eletrônico  | Corrigir tensão de entrada<br>Verificar a rede elétrica<br>Verificar e corrigir a rede elétrica<br>Limpe e verifique o estado do cooler<br>Contate Serviço Autorizado<br>Contate Serviço Autorizado  |
| Não regula a Corrente de Solda           | Potenciômetro quebrado/falha<br>Sujeira no Potenciômetro<br>Defeito no circuito eletrônico   | Contate Serviço Autorizado<br>Limpe o Potenciômetro<br>Contate Serviço Autorizado  |

| <b>FALHA TIG</b>                    | <b>POSSÍVEIS MOTIVOS</b>   | <b>SOLUÇÕES</b>   |
|-------------------------------------|--|---|
| Não abre o arco TIG / arco instável | Garra do Terra mal conectada (Aterramento)<br>Cabos de conexão danificados<br>Tocha TIG mal conectada<br>Tocha TIG com defeito<br>Cabo de ligação muito longo<br>Gatilho da tocha TIG com defeito<br>Eletrodo de Tungstênio mal posicionado<br>Chapa de solda Suja/Enferrujada/Com tinta<br>Defeito na placa eletrônica de comando | Realize um aterramento eficaz<br>Troque e corrija os cabos de conexão<br>Corrija a instalação da tocha TIG<br>Substitua a tocha TIG e corrija<br>Diminua o cabo elétrico<br>Troque o gatilho da tocha TIG<br>Corrija a posição do Tungstênio<br>Limpe a chapa de trabalho<br>Contate Serviço Autorizado |
| Não libera vazão de Gás             | Cilindro de Gás vazio<br>Defeito no regulador de Gás<br>Mangueira de Gás obstruída<br>Válvula Eletromagnética com defeito<br>Tocha obstruída   | Inserir Gás no Cilindro<br>Ajustar e Corrigir regulador<br>Trocar e Corrigir mangueira<br>Contate Serviço Autorizado<br>Ajustar e Corrigir Tocha/Consumíveis  |

| <b>FALHA MMA</b>                    | <b>POSSÍVEIS MOTIVOS</b>  | <b>SOLUÇÕES</b>  |
|-------------------------------------|---|--|
| Não abre o arco MMA / arco instável | Garra do Terra mal conectada (Aterramento)<br>Cabos de conexão danificados<br>Pinça do eletrodo mal conectada<br>Terminais de engate sujos/contaminados<br>Cabo de ligação muito longo<br>Eletrodo mal posicionado<br>Chapa de solda Suja/Enferrujada/Com tinta<br>Defeito na placa eletrônica de comando | Realize um aterramento eficaz<br>Troque e corrija os cabos de conexão<br>Corrija a instalação da pinça do eletrodo<br>Limpe e ajuste os terminais de engate<br>Diminua o cabo elétrico<br>Corrija a posição do Eletrodo<br>Limpe a chapa de trabalho<br>Contate Serviço Autorizado |

**ÍNDICE**

| SEÇÃO                     | PÁGINA |
|---------------------------|--------|
| • Introdução              | 25     |
| • Normas de segurança     | 25     |
| • Especificações técnicas | 25     |
| • Descrição da máscara    | 26     |
| • Instruções de uso       | 26     |
| • Manutenção              | 28     |
| • Trocando a bateria      | 28     |



## INTRODUÇÃO

As máscaras de solda Super Tork são projetadas para proteger os olhos contra os riscos no momento da solda.

Ela oferece proteção contra raios UV/IV com um fator de escurecimento ajustável para diversos processos de solda, ainda protege o operador sobre aquecimento e respingos.

Diferentemente das máscaras comuns, a máscara possui um polarizador multicamadas que bloqueia com maior eficiência os raios ultravioletas e infravermelhos que causam danos para o operador.

Esta máscara foi projetada para diversos processos de soldagem, e a temperatura ideal para seu perfeito funcionamento é indicado entre -5° até +55°C.

Esta máscara possui um painel solar de alto desempenho como fonte de alimentação e conta com baterias de lítio recarregáveis de 3,6V.

Em condições normais de soldagem os usuários podem esperar uma bateria com mais de 5.000 horas de vida útil.

 **AVISO:** Leia atentamente este manual antes de usar o produto.

 **ATENÇÃO:** O prazo de validade da máscara de solda é de até 05 anos contados a partir da data de fabricação/ lote impresso no produto.

## NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

Sempre utilize a máscara de solda quando for executar algum trabalho de soldagem.

 **ATENÇÃO:** A não utilização pode acarretar inflamações nas córneas, distorção da visão e até danos irreversíveis ou outras doenças como cataratas.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### DADOS TÉCNICOS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| ÁREA DE VISÃO           | 42x92mm        |
| PROTEÇÃO UV/IV          | DIN 13         |
| ESTADO VISÍVEL          | DIN 4          |
| ESCURECIMENTO           | DIN 9 ~ DIN 13 |
| TEMPO DE POLARIZAÇÃO    | 0,0001 seg     |
| TEMPO DE DESPOLARIZAÇÃO | 0,20 ~ 1,00seg |
| PESO                    | 0,49 Kg        |

## DESCRIÇÃO DA MÁSCARA

- 1 - Capacete da Mascara
- 2 - Display de Escurecimento Automático
- 3 - Potenciômetro de escurecimento
- 4 - Porca de ajuste de ângulo
- 5 - Pino da porca de ajuste de ângulo
- 6 - Trava do disco carneira
- 7 - Disco de ajuste de largura carneira
- 8 - Carneira completa
- 9 - Modulador de ângulo
- 10 - Orifício superior profundidade cabeça
- 11 - Banda de transpiração

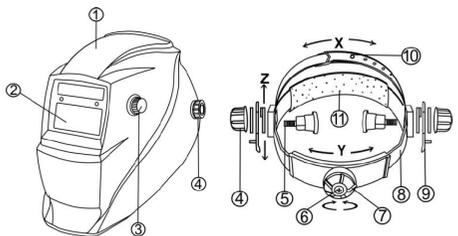

## INSTRUÇÕES DE USO

Abra a embalagem e retire a máscara, antes de iniciar o uso, verifique qualquer problema ou defeito de fabricação, caso detecte algum problema entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072.

**⚠️ ATENÇÃO:** A máscara de solda de escurecimento automático Super Tork vem pronto para uso imediato. Você deve antes de iniciar seu uso, certifique-se de que as películas de proteção internas e externas sejam removidas da lentes.

Ajuste o tamanho da máscara pelo botão de ajuste para acomodar de forma confortável a cabeça do usuário. Uma máscara bem ajustada permite angular a máscara para se adaptar a necessidade de visão do usuário.

### Fator de escurecimento


O fator de escurecimento deve ser configurado manualmente entre DIN 9-13, antes de iniciar o processo de soldagem, pelo botão de escurecimento(3). Veja a tabela de orientação para configurar de forma correta sua máscara de solda, de acordo com o processo de soldagem

## TABELA DE ESCURECIMENTO

| PROCESSO DE SOLDAGEM | AMPERAGEM |     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|----------------------|-----------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|                      | 0,5       | 2,5 | 10 | 20 | 40 | 80  | 125 | 175 | 225 | 275 | 350 | 450 |  |  |
| ELETRODO REVESTIDO   | 1         | 5   | 15 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |  |  |
| MIG                  |           |     |    | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  |     |     |     |     |  |  |
| TIG                  |           |     | 9  | 10 | 11 | 12  | 13  |     |     |     |     |     |  |  |
| MAG                  |           |     |    |    | 10 | 11  | 12  | 13  |     |     |     |     |  |  |
| CORTE PLASMA         |           | 8   | 9  | 10 | 11 | 12  | 13  |     |     |     |     |     |  |  |

**⚠ ATENÇÃO:** Se no momento da utilização você perceber que o fator de escurecimento não está adequado para a operação, pare imediatamente de soldar e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072.

Os comandos internos permitem ajustar a sensibilidade e o tempo de atraso (delay) para maior segurança do usuário.

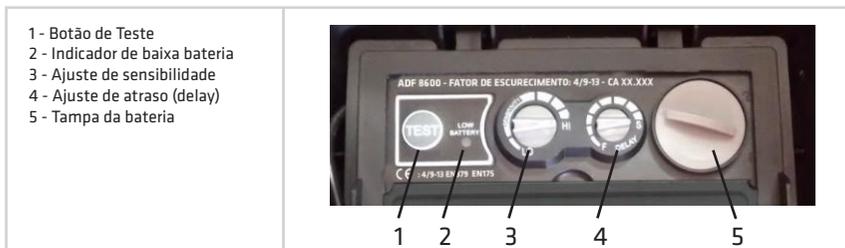

### Sensibilidade

O botão de ajuste de sensibilidade ajusta a sensibilidade em que o fator de escurecimento é acionado de acordo com a luminosidade recebida pelo visor LCD, quanto mais sensível for o ajuste, menor é a tolerância a luminosidade.

**⚠ ATENÇÃO:** Não configure a sensibilidade com a máscara voltada para uma lâmpada, isso pode fazer com que a sensibilidade à luminosidade diminua por causa da exposição a uma fonte de luz.  
Tempo de atraso (delay)

O botão de tempo de atraso ajusta o tempo que a máscara de solda retorna da função de escurecimento e volta a ficar claro, esse processo acontece quando o processo de soldagem é interrompido, você pode configurar o atraso que vai desde 0.2s até 1.09s.

### Auto-verificação

1. Defina o escurecimento entre DIN9-13.
2. Pressione o botão TESTAR para ver se ele muda para o estado escuro.
3. Solte o botão TESTAR para verificar se o filtro retorna ao estado normal.

### Função Esmerilhar

A máscara de solda também pode ser usado para proteger o rosto durante a esmerilagem. Alternando para a função esmerilhar, impedirá que o painel escureça quando são criadas faíscas.

### Ajustando a máscara

1. Ajuste adequadamente a máscara na cabeça (10)
2. Mude a placa segmentada com diferentes orifícios de posicionamento para ajustar o ângulo da janela para uma visão clara (veja o ajuste X).
3. Gire o botão de ajuste para apertar ou afrouxar a máscara (veja o ajuste Y). Ajustar a máscara por preferência pessoal (veja o ajuste Z).

### Função Esmerilhar

A máscara de solda também pode ser usado para proteger o rosto durante a esmerilagem. Alternando para a função esmerilhar, impedirá que o painel escureça quando são criadas faíscas.

### Substitua a bateria

Quando a bateria estiver fraca, o indicador LED de baixa bateria acenderá. O painel pode não funcionar corretamente. Substitua as pilhas (consulte substituição da bateria).

## MANUTENÇÃO

Para preservar e prolongar a vida útil de sua máscara, siga todos os passos abaixo:

1. Quando a máscara não for utilizada por um tempo prolongado remova a bateria do painel solar.
2. Não utilize água corrente para limpar a máscara, somente um pano seco é necessário para efetuar a limpeza da máscara. Umidade ou qualquer contato de água com o circuito interno do visor LCD ou o painel solar podem danificar o equipamento e invalidar sua garantia.
3. Não deixe o produto exposto ou armazenado a luz solar.
4. A máscara de solda não protege contra riscos de impacto.
5. A máscara não protege contra dispositivos explosivos ou líquidos corrosivos.
6. Não faça modificações no painel ou na máscara, a menos que especificado neste manual.
7. Não utilize peças de substituição que não as especificadas pela assistência técnica SUPER TORK.
8. As modificações e peças de reposição não autorizadas anularão a garantia e colocarão o operador em risco de ferimentos graves.
9. Se esse a máscara não escurecer, pare de soldar imediatamente e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072.

Troca do visor LCD ou do painel solar

Caso o visor LCD, as lentes de visão ou o painel solar estiverem quebrados ou danificados, devem ser substituídos. Entre em contato com uma assistência técnica Tork ou no serviço de atendimento ao cliente Tork 0800 601 9072

**ATENÇÃO:** Qualquer manutenção não realizada na rede de assistências técnicas autorizadas Tork, invalida a garantia do produto.

### Armazenamento e transporte


A temperatura ideal para guardar sua máscara varia entre -20°C até +70°C.

### Descarte parcial ou total

Este produto contém uma bateria de lítio-íon, para preservar os recursos naturais, por favor, reciclar ou descartar a bateria adequadamente.

**ATENÇÃO:** Leis estaduais ou federais podem proibir eliminação de lítio-íon no lixo comum. Consulte as leis vigentes para obter informações sobre como descartar a bateria corretamente.

## TROCANDO A BATERIA

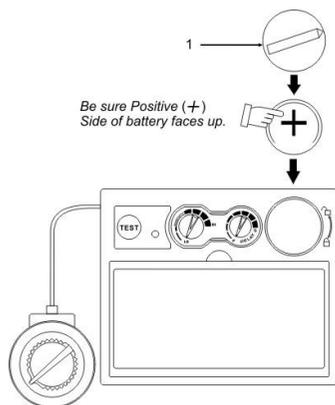

1. Tampa da bateria.

Para substituir a bateria, retire a tampa da bateria e remova a bateria antiga.

Substitua pela bateria de lítio CR2032.

Certifique-se de que o lado Positivo (+) da bateria esteja voltado para cima (para dentro da máscara).

Coloque a tampa da bateria.

Pressione o botão TESTAR. A lente deve escurecer uma vez.





FALE CONOSCO  
PELO WHATSAPP

0800 601 9072



ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO PAÍS

# SUPER TORK

PROFISSIONAL



1 ANO  
GARANTIA  
CONTRATUAL



1 ANO  
GARANTIA  
ESTENDIDA

CADASTRE-SE

